

EN

Measuring Range: 0 - 80 mm
Hole Depth: 0 - 55 mm
Resolution: 0.05 mm
Accuracy: 0.1 mm
Repeatability: 0.1 mm
Max Speed: 1.5 m/s
Battery: CR2032 3V Lithium Battery

DE

Messbereich: 0 - 80 mm
Messstiefe: 0 - 55 mm
Auflösung: 0.05 mm
Genauigkeit: 0.1 mm
Wiederholbarkeit: 0.1 mm
Max. Messgeschwindigkeit: 1.5 m/s
Batterie: CR2032 3V Lithium Battery

CZ

Rozsah měření: 0 - 80 mm
Rozsah měření hloubky: 0 - 55 mm
Rozlišení displeje: 0.05 mm
Přesnost: 0.1 mm
Odchyłka při opakovaném měření: 0.1 mm
Max. rychlost posuvu: 1.5 m/s
Baterie: CR2032 3V Lithiová

SK

Rozsah merania: 0 - 80 mm
Rozsah merania hĺbky: 0 - 55 mm
Rozlíšenie displeja: 0.05 mm
Presnosť: 0.1 mm
Opakovateľnosť: 0.1 mm
Max. rýchlosť posuvu: 1.5 m/s
Batéria: CR2032 3V Litiová

HU

Mérés tartomány: 0 - 80 mm
Mélység mérésének tartomány: 0 - 55 mm
Kijelző felbontása: 0.05 mm
Pontosság: 0.1 mm
Ismételhetőség: 0.1 mm
Max. tolás sebessége: 1.5 m/mp
Elem: CR2032 3V Lithium

PL

Zakres pomiarowy: 0 - 80 mm
Zakres pomiaru głębokości: 0 - 55 mm
Rozdzielczość wyświetlacza: 0.05 mm
Dokładność: 0.1 mm
Odchylenia przy wielokrotnym powtarzaniu pomiarów: 0.1 mm
Maks. prędkość posuvu: 1.5 m/s
Bateria: CR2032 3V Lithiová

Protection Level: IP50
Shipping & Storage Temperature: 10° C to +70° C
Working Temperature: 0° C ~ +50° C
Working Humidity: <85% RH
Working Currency: <100 uA
EMC Level: 2
Weight: 93 g


Schutzart: IP50
Transport- u. Lagertemperatur: 10° C bis +70° C
Arbeits Temperatur: 0° C ~ +50° C
Arbeitsluftfeuchtigkeit: <85% RH
Arbeitsstrom: <100 uA
Elektromagnetische Verträglichkeit: 2
Gewicht: 93 g

Ochrana: IP50
Přepavná a skladovací teplota: 10° C až +70° C
Pracovní teplota: 0° C ~ +50° C
Pracovní vlhkost vzduchu: <85% RH
Proud: <100 uA
Elektromagnetická kompatibilita: úroveň 2
Hmotnost: 93 g

Ochrana: IP50
Prepravná a skladovacia teplota: 10° C až +70° C
Pracovná teplota: 0° C ~ +50° C
Pracovná vlhkosť vzduchu: <85% RH
Prúd: <100 uA
Elektromagnetická kompatibilita: úroveň 2
Hmotnosť: 93 g

Védelem: IP50
Szállítási és tárolási hőmérséklet: 10° C és +70° C
Üzemi hőmérséklet: 0° C ~ +50° C
Üzemi levegő páratartalma: <85% RH
Áramerősség: <100 uA
Elektromágneses kompatibilitás: szint 2
Súly: 93 g

Ochrana: IP50
Temperatura podczas transportu i temperatura przechowywania: 10° C aż +70° C
Temperatura pracy: 0° C ~ +50° C
Wilgotność powietrza: <85% RH
Prąd: <100 uA
Kompatybilność elektromagnetyczna: poziom 2
Waga: 93 g

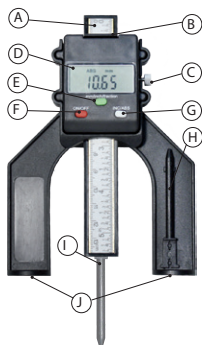

Opis części

A. Prowadnica ze skalą
B. Schowek na baterie
C. Śruba blokująca
D. Wyświetlacz
E. mm / cal / frakcja
F. Przyciski ON / OFF włącz / wyłącz
G. Przycisk INC / ABS dla trybu absolutnego / względnego
H. Trzpień głębokości
I. Trzpień głębokości (przymocowany)
J. Magnesy pod nogami w podstawie

FUNKCJA

ON/OFF:

W celu włączenia urządzenia należy krótko nacisnąć przycisk ON / OFF. W trybie ABS krótkie naciśnięcie powoduje ustawienie na zero. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk, a następnie przytrzymaj go przez około 3 sekundy. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

mm/cal/frakcja:

Aby zmienić jednostkę mierzenia między mm,calem i caliem w

uławkach należy krótko nacisnąć przycisk mm / cal / frakcja. W trybie frakcyjnym na wyświetlaczu zacznie migać „in”. Dziesiętne cali będą na wyświetlaczu wyświetlane w uławkach. Wartości, których nie można przekonwertować na ułamek, pozostają w widoku dziesiętnym.

INC/ABS:

Krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie pomiędzy wartościami bezwzględny i względnymi. Przejście do trybu „INC” również ustawia zero. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje powrót do zera absolutnego (wyświetla się „ABS”).

Względny pomiar (INC)

Miernik można w dowolnej pozycji ustawić w tryb INC, ustawiając go jednocześnie na zero (wyświetla się INC). Teraz można mierzyć względną wartość w stosunku do pozycji, w której zostało nastawione zero.

Trzpień głębokości

Miernik wyposażony jest w trzpień głębokości, który w celu zmierzenia głębokości danego otworu można przymocować do zakończenia prowadnicy. Jeśli w danej chwili nie korzystasz z trzpienia głębokości to możesz go ułożyć na uchwyt znajdujący się na tak zwanej „nóżce”.

Pokrętło blokady

- Obracając pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zablokujesz prowadnicę.
- Obracając pokrętłem w kierunku



przeciwnym do ruchu wskazówek zegara uwolnisz prowadnicę.

Instalacja i wymiana baterii


- Wyciągnij schowek na baterie (B).
- Usuń starą baterię, a następnie włóż nową baterię CR2032 (3V).
- Zwróć uwagę na prawidłowość biegunów na baterii (symbol „+” w dół jest oznaczony w „schowku na baterie”).
- Z powrotem wsuń schowek na baterie.

Utylizacja odpadów:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / ES urządzenie, opakowanie i wszystkie akcesoria powinny być dostarczone do ponownej oceny przyjaznej dla środowiska.



Baterie nie należą do odpadów komunalnych. Powinny być zbierane, poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

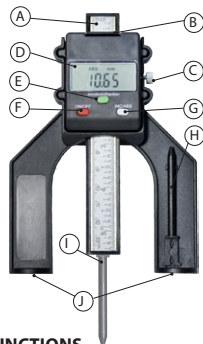

Description of the parts

A. Rule with scale
B. Battery case
C. Locking screw
D. Display
E. mm/inch/fraction button
F. ON/OFF button
G. INC/ABS - absolute/relative measurement switch
H. Depth pin
I. Depth pin (when used)
J. Support magnet

FUNCTIONS

ON/OFF:

Short press the ON/OFF button to switch the tool on. In the ABS mode, the short press is used to set zero. Press the ON/OFF button for ca. 3 sec. to switch the tool off. The tool turns off automatically after 5 min. inactivity.

mm/inch/fraction:

Short press the mm/inch/fraction to switch the measuring units between mm, inch and inch in fraction. In the fraction mode,

the „in” icon flashes on the display. The decimal inch values will be displayed in fractions. The values that can't be converted in fraction will be displayed in decimal values.

INC/ABS:

Short press the button to switch between the Relative and Absolute measurement mode. Switching to the „INC” mode, you automatically set zero as well. When you press the button again, you switch to absolute zero mode („ABS” is displayed).

Relative measurement (INC)

The tool can be switched to the INC mode and thus set at zero at any position (the INC icon is displayed). Now, you will measure the relative values with reference to the position where the zero was set.

Depth pin

The tool is equipped with a depth pin which can be mounted at the end of the rule to measure the hole depth. When not used, it can be stored in the support.

Locking wheel

- Turning the wheel clockwise, you will lock the rule.
- Turning the wheel anticlockwise, you will release the rule.



Battery installation and exchange

- Pull out the battery case (B).
- Remove the old battery. Insert a new CR2032 (3V) battery.
- Respect the correct polarity („+” down, the icon is inside the case).
- Push the battery case back.



Waste disposal:

In application of the EU Directive 2002/96/EC, the tool, the packaging and the accessories should be delivered to ecological recycling.
The batteries may not be included to the domestic waste. They need to be collected, recycled or disposed off separately.



